

АКТ

технического обследования лифта

г.Гродно

01.08.2017г.

В присутствии представителей **ОАО «ГродноЛифт»** старшего прораба Григоровича Ю.А
нач.ОК и ТДЛ Чечко П.Ю., представителя владельца

лифта _____ произведено обследование объекта:

лифт рег.№ _____ эксплуатирующегося по адресу: г.Гродно ул. Курчатова 1А

Дата ввода в эксплуатацию: _____

Продолжительность обследования с «01» по «02» _____ августа _____ 2017года.

Результаты обследования

Требуется замена редуктора главного привода, КВШ, электромагнита тормоза(лебёдки лифта).

Лифт не соответствует требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов»; ПОПБЭЛ и П и подлежит замене.

Наименование узла детали, комплектующих, вышедших из строя	Выявленный дефект	Метод устранения
Редуктор главного привода	1.Повышенный износ червячной пары. 2. Износ рабочей поверхности тормозной полумуфты. 3. износ тормозных накладок.	замена
КВШ	1. Повышенный износ канавок КВШ. 2. Люфт на валу РГЛ	замена
Электромагнит тормоза	1. Заедание и перекос магнитной системы	замена

Представители ОАО «ГродноЛифт» :
Нач.ОК и ТДЛ

(подпись)

П.Ю.Чечко

Ст. прораб

(подпись)

Григорович Ю.А

Представитель владельца лифта: _____

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)